


ACTA DE REUNIÓN No. 1


En la ciudad de Neiva, se reunieron el ingeniero JESUS DARIO CASTRO ROJAS, en calidad del supervisor, el ingeniero EDWARD ALEXIS AMAYA TOVAR, en calidad de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL UCI LA PLATA, y la ingeniera OLGA PATRICIA GONZALEZ VALENCIANO, como asesora de la parte estructural, hidráulica, sanitarias, red aguas y sistema contraincendios para el contrato No. 073 de 2021, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CONSULTORÍA A TODO COSTO CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA UCI POLIVALENTE PARA PACIENTES ADULTOS DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA”; con el fin de revisar el proyecto, dado como resultado las siguientes observaciones:

OBSERVACIONES ESTRUCTURAL


La cercha principal de cubierta, no descansa sobre la columna, sino sobre el borde la canal.?

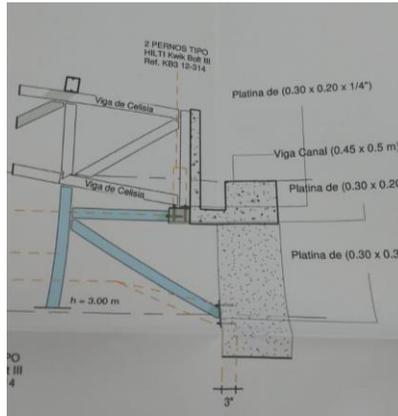


No está la longitud del perno. No hay detalles del cálculo de los anclajes de lo metálico, platinas, pernos. Etc. ? Se ve en planos la cercha principal descansa sobre este elemento.

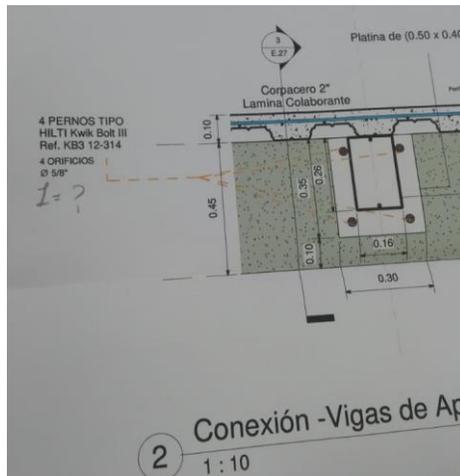


El tema de la mampostería, no recuerdo haber visto detalles. Y el tema de fachada, hay detalles de anclaje de los ventanales. Es decir, de todos los elementos no Estructurales, memoria y detalles constructivos en planos.

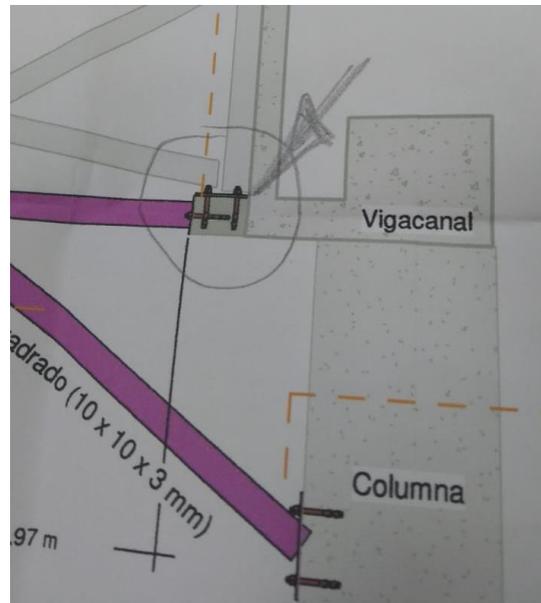

Para eso son los chequeos que se deben hacer en el cálculo. La cimentación no tiene nada que ver. Por ser grupo de Uso IV, es aplicar los factores, verificar, Las irregularidades, la deriva, la torsión y las cargas a las cuales está sometida la estructura. Y el Análisis de Umbral de Daño, que tampoco está en la memoria. Y es obligatorio hacer, por una edificación del grupo uso IV.

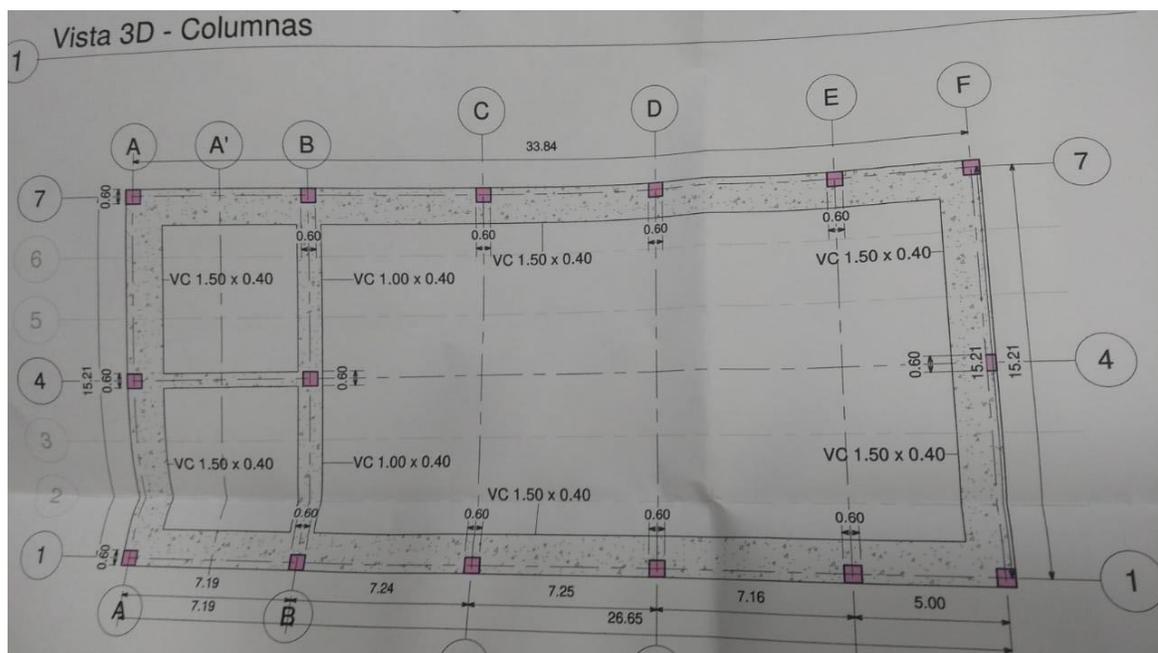

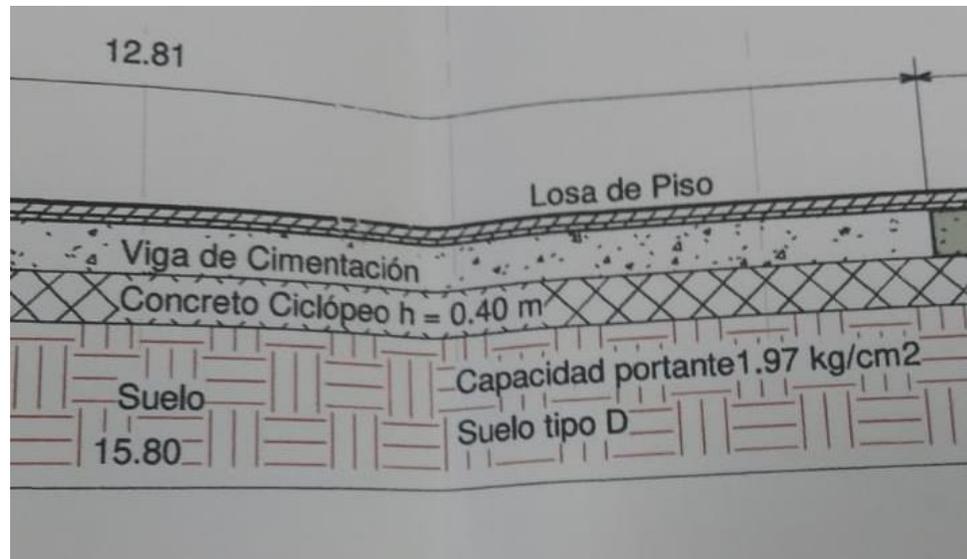


El ciclope es toda el área de la UCI o solo debajo de la cimentación corrida. ES SOLO DEBAJO DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN, CIERTO?

El resto del área es la placa de 15 cm, tiene algún mejoramiento de suelo o vigas riostras.?

El apoyo de la cercha no requiere una ménsula. Cómo iría el detalle del bajante de Aguas Lluvias.



La viga dintel según está detalle de fachada si está bien ubicada en el estructural?

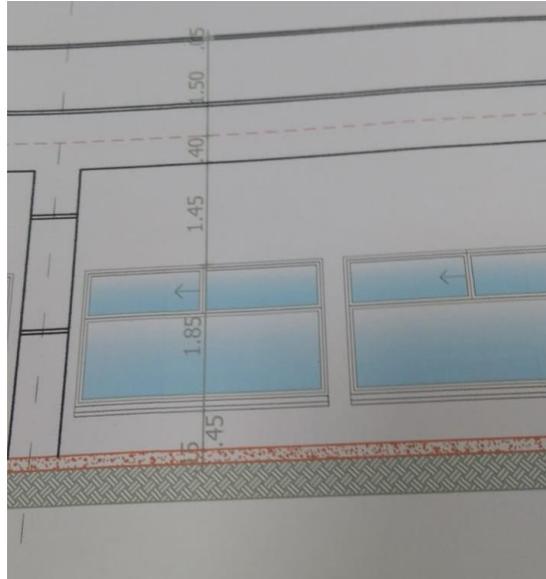

La presente acta se firma a los diecinueve días del mes de febrero del año 2021, por quienes asistieron a ella.

Ing. JESUS DARIO CASTRO ROJAS
Supervisor

Ing. EDWARD ALEXIS AMAYA TOVAR
Representante Legal
UT UCI La Plata
Contratista

Ing. OLGA PATRICIA GONZALEZ V.
Asesora